

SC小屋裏ダンパー

故障かな？ダンパーの開閉操作が重い。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01

- **ワイヤー部分、ダンパー本体の滑車部分にホコリ等が付着し、ワイヤーの動きが悪くなっていませんか？**

※下図の箇所にシリコンスプレーを吹付けて、開閉操作の重さが改善できるかご確認ください。

潤滑油は、さらにホコリ等を吸着し、しばらくすると固着してしまう恐れがありますので使用しないでください。


※ご自身でメンテナンス及び確認が難しい場合は、工務店様にご相談ください。

滑車部分




ワイヤー出口部分

ダンパー本体

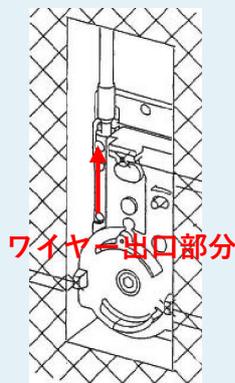

ワイヤー出口部分

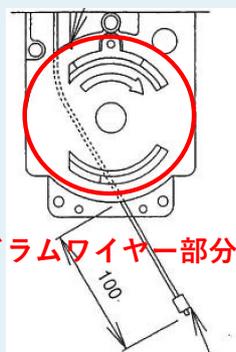

ドラムワイヤー部分

ハンドルボックス内部

※SC小屋裏ダンパーは2013年7月をもって製造を終了しています。SC小屋裏ダンパーに代わり、現行機種の新設をおすすめしています。

ご希望の場合は工務店様にご相談ください。

■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。

■お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーキットのお家までお願いいたします。